


【足場組立】



左：〇〇〇第二ビルの屋上に足場材を仮置きさせて頂きました。

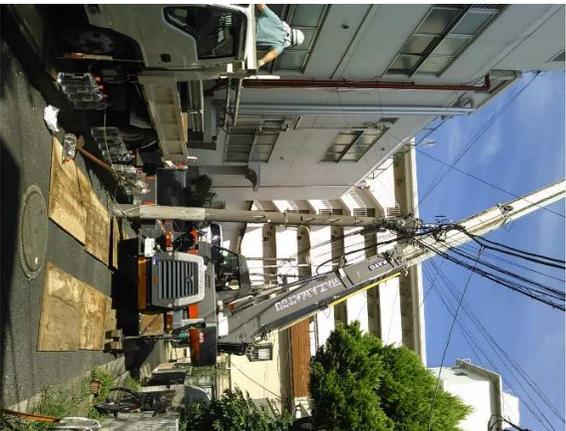


【ALC板間シール打ち替え・撤去】



西面シール撤去

東面シール撤去



【シール撤去後】



シールを撤去するとALCが割れてしまう箇所が多数有ります。シールを打ち直し(割れた部分にも塗り込み)その後ALC材と同質材(サウエルC)で補修します。



東面シール打ち替え後



壁面のALCの割れが思っていたより多く、ALC補修に時間が掛かりました。高圧洗浄・漏水してしまいそうな箇所はシール打ち替え後・仮シール後にしました。



【高圧洗浄】



階段廻り高圧洗浄



ベランダ側高圧洗浄



【ALC板間シール打ち替え・続き】

ベランダ側シール撤去





パンダ側ロール打ち



【塗装工事】

下塗り:ホルダーG 上塗り:セラシコンUV2回塗り



東面下塗り(ホルダーG)塗り



東面 (下)下塗り (上)上塗り(セラシコンUV)



東面(下)下塗り(上)上塗り(セラシコンUV)



北面 上塗り2回目(セラミックUV)

現在(8/22)塗装工事・梁防水工事・パランダ防水工事を進めています

【各所写真】



西側境界壁撤去後です。



3階パランダ隔て板止め金具外れています。壁スリープ(穴)空いていました。



避難ハッチ5階見上げ



避難ハッチ4階見上げ
元はケイカルボードがベニヤに張り替えられていて腐っていました。
ケイカルボードに張替しておきました。下地は大丈夫です。



3階階段梁 調査開口モルタル埋め後ステンレス板を巻きました。